

Цифровой мультидиапазонный амперметр постоянного тока с LCD-дисплеем

Технические характеристики

Параметр	Значение
Погрешность измерения	2%
Подсветка	нет
напряжение питания от внешнего источника питания	3В
ток потребления от источника питания	0,35mA
Номинальное напряжение шунта	75mV
Высота символов	17мм
Диапазон рабочих температур, с использованием внешнего питания	-40...+ 80C
Вес с элементом питания	24г

Мультидиапазонный амперметр может работать в одном из 20 режимов работы (см. Таб.1), в каждом режиме возможно использование одного из трех шунтов: на мкА, mA или Амперы. Диапазоны пределов измерений: от 1мкА до 1000A, всего может быть выбран один из 60 пределов измерений. Для каждого из режимов должен использоваться соответствующий шунт(см. Таб.2). Все используемые шунты должны быть на номинальное напряжение 75mV. Например, при выбранном режиме «2», модуль должен использоваться только с одним из трех шунтов: 5мкА или 5mA или 5A! Режимы программируются пятью джамперами согласно Таб.1, см рис. «Установка джамперов».

Режим работы модуля необходимо запрограммировать до включения модуля.

Сразу после включения модуль информирует о выбранном режиме, например, для измерения токов до 25A, при включении модуль мигает четыре раза «25.0», это означает что, выбран режим работы «5». Соответственно, для правильного отображения тока, должен быть использован один из шунтов: 25A или 25мкА или 25mA, в зависимости от требуемого предела измерения). Если джамперами выбран недопустимый режим, мигает «Err», т.е. ошибка. При превышении максимального тока для выбранного режима, отображается «---»

Измерение возможно только в одной полярности, при измерении тока в обратной полярности будет отображаться «000».

Модуль питается от встроенного литиевого элемента CR2032, которого хватает примерно на 20 суток непрерывной работы. В качестве питания может быть использован любой источник питания постоянного тока 3В или внешняя батарея. Внешний источник питания 3В подключается плюсом к контакту «3V», минусом к «0V». Обязательное условие - внешний источник питания должен иметь гальваническую развязку от источника на котором происходит измерение тока! При питании от внешнего источника питания, встроенный литиевый элемент должен быть отключен! Для экономии батареи, например при измерении тока в автомобиле, можно использовать реле, которое будет отключать источник питания модуля, при выключенном зажигании.

Для малых токов могут быть использованы самодельные шунты или резисторы, при использовании резисторов, лучше использовать металлопленочные резисторы, т.к. они имеют меньшую зависимость от температуры. Наиболее оптимально использовать манганиновую или константановую проволоку. В таблице 2 указаны номинальные сопротивления шунта для требуемого тока. По умолчанию модуль откалиброван под шунты 75мВ.

Последовательность действий перед эксплуатацией модуля:

1. Определить, какой максимальный ток возможен в цепи, в которой требуется производить измерения.
2. Джамперами выставить соответствующий режим работы, см. таб. 1.
3. Подключить модуль к шунту.
4. Подать питание на модуль.
5. Убедиться, что при включении модуль информировал Вас о нужном режиме работы.

Внимание!

При использовании шунта несоответствующего выбранному режиму - показания тока будут неверны!

Недопустимо использование модуля без шунта!

При питании от внешнего источника питания, встроенный литиевый элемент должен быть отключен!

При питании модуля от внешнего источника питания, источник питания должен иметь гальваническую развязку от источника, на котором происходит измерение тока!

Во избежание поражения электрическим током, не рекомендуется переключать режимы работы, а так же прикасаться к токоведущим частям модуля в то время, когда модуль соединен к измеряемому источнику тока!

Не допускается переполосовка внешнего источника питания!

Модуль предназначен для использования вне сферы действия государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Таблица 1

Номер джамп. 5-4-3-2-1 соотв.	Режим	Индикация режима	Используемые шунты
00000	1	999	1мкА, 1mA, 1A
00001	2	5.00	5мкА, 5mA, 5A
00010	3	9.99	10мкА, 10mA, 10A
00011	4	20.0	20мкА, 20mA, 20A
00100	5	25.0	25мкА, 25mA, 25A
00101	6	30.0	30мкА, 30mA, 30A
00110	7	40.0	40мкА, 40mA, 40A
00111	8	50.0	50мкА, 50mA, 50A
01000	9	60.0	60мкА, 60mA, 60A
01001	10	75.0	75мкА, 75mA, 75A
01010	11	99.9	100мкА, 100mA, 100A
01011	12	150	150мкА, 150mA, 150A
01100	13	200	200мкА, 200mA, 200A

01101	14	250	250мкА, 250mA, 250A
01110	15	300	300мкА, 300mA, 300A
01111	16	400	400мкА, 400mA, 400A
10000	17	500	500мкА, 500mA, 500A
10001	18	600	600мкА, 600mA, 600A
10010	19	750	750мкА, 750mA, 750A
10011	20	999	1000мкА, 1000mA, 1000A
все остальные комбинации	-	Err	-

рис. Схема измерения в разрыве минуса

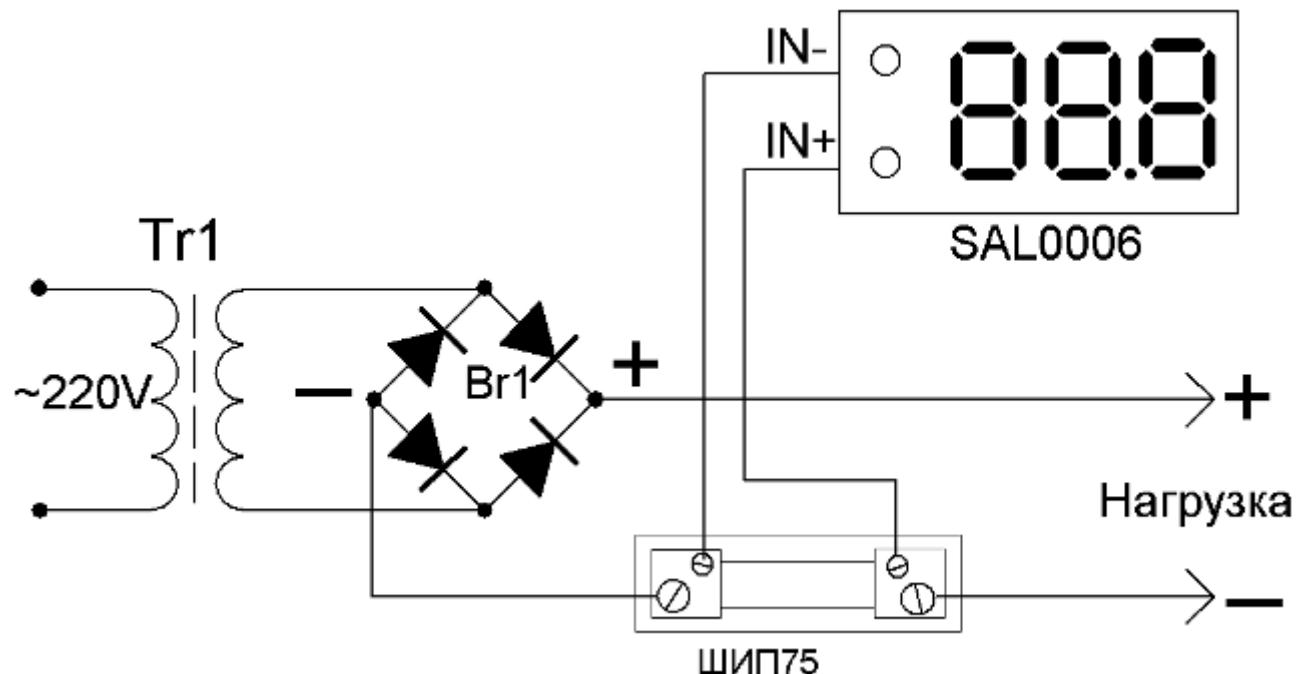


рис. Схема измерения в разрыве плюса

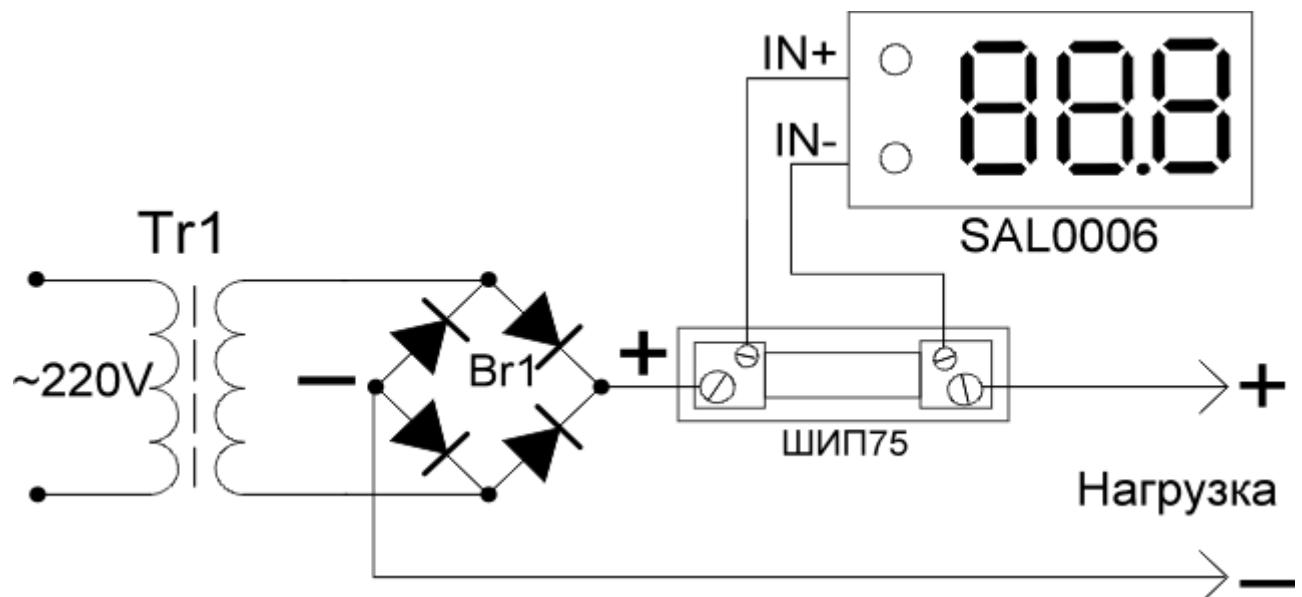


рис. Габаритные размеры


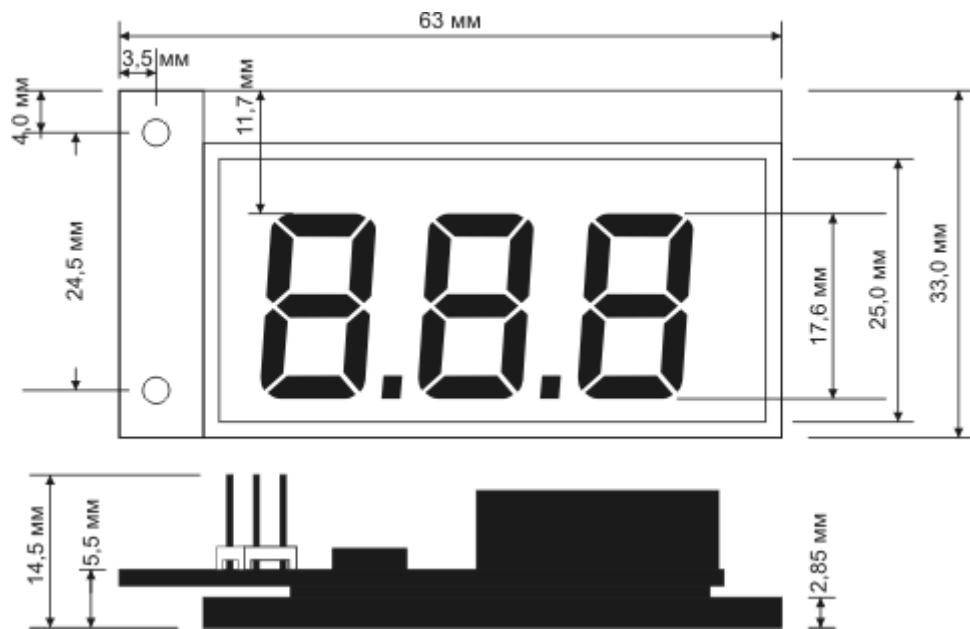


рис. Установка джамперов. (в примере комбинация джамперов для режима N2, 5A)

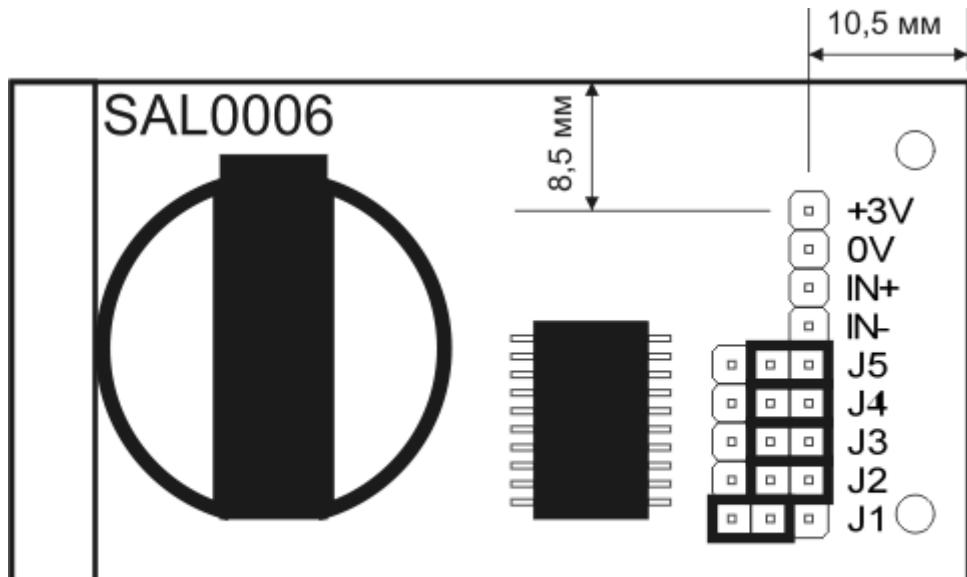

Джампер в положении "0"

Джампер в положении "1"

Таблица 2

Предел изм. Тока (мкА)	Сопр. Шунта (Ом)
1	не требуется
5	18650
10	8350
20	3950
25	3150
30	2600
40	1920
50	1530

60	1270
75	1015
100	760
150	505
200	377
250	300
300	250
400	187,5
500	150
600	125
750	100
1000	75

Предел изм. Тока (mA) Сопр. шунта (миллиОм)

1	75000
5	15000
10	7500
20	3750
25	3000
30	2500
40	1875
50	1500
60	1250
75	1000
100	750
150	500
200	375
250	300
300	250
400	187,5
500	150
600	125
750	100
1000	75

Предел изм. Тока (A) Сопр. шунта (микроОм)

1	75000
5	15000
10	7500
20	3750
25	3000
30	2500
40	1875
50	1500
60	1250

75	1000
100	750
150	500
200	375
250	300
300	250
400	187,5
500	150
600	125
750	100
1000	75